

Liberté Égalité Fraternité

CSS DPHS

Réunion du 13 juin 2022



Sommaire

1. Approbation du dernier compte-rendu de la CSS du 23 novembre 2020

2. Présentation DREAL

- a. Actualisation membres de la CSS
- b. Actualités : inspections, instructions, Post-Lubrizol
- c. Point travaux prescrits par le PPRT

3. Présentation DPHS

- a. Activités du dépôt d'Annecy
- b. Organisation et formations
- c. Contrôles depuis la dernière CSS
- d. Faits marquants depuis la dernière CSS
- e. Principaux travaux réalisés et prévus budgets



Membres de la CSS CSS mise en place par arrêté du 26 février 2014

- Arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 actualisant la liste des membres de la CSS
 - Intégration de madame HUBERT TORINESI, collège riverains
 - Suppression de l'association de défense de l'environnement, contre les nuisances (ADEN)



Composition du bureau de la CSS

Administration: DREAL

· Collectivités : monsieur le maire de la ville d'Annecy

· Exploitant : monsieur BOURIGAULT, (chef du dépôt)

· Salariés : madame LOPEZ (déléguée du personnel)

· Riverains : madame HUBERT-TORINESI



| Date | Thème | Principaux constats et demandes |
|----------|--------------------------|---|
| 23/11/20 | Notice de réexamen de | NC : absence de transmission de l'EDD mise à jour <i>(fait : EDD mise à jour reçue en avril 2022)</i> |
| | l'étude de dangers | NC : Prise en compte de la surface des parois des bacs dans calcul des distances d'UVCE (retour d'expérience de l'accident de Buncefield) > augmentation des distances d'effet (gravité)/PPRT (fait : mise en place de gouttières permettant de supprimer la prise en compte des parois des bacs) |
| | | NC : Portail d'accès camion endommagé (fait : portail réparé et fonctionnel) |
| | | Observations: Demande de précisions sur la méthode de calcul des effets indirects de l'UVCE (bris de vitres) (réponse: utilisation de PHAST) Caractère coupe-feu des murs des manifold à justifier (réponse: murs ne sont pas coupe-feu, seuls les merlons le sont) Changement de logiciel de GMAO: revue de conformité des périodicités de contrôle à réaliser (fait) |



| Date | Thème | Principaux constats et demandes | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| 03/02/21 | MMR sonde de niveau haut et de niveau très haut | NC : Transmission des résultats du contrôle du positionnement des 3 sondes niveau (niveau exploitation / niveau haut / niveau très haut) pour les bacs O et P suite à incident <i>(en cours)</i> | | | | |
| | | NC : Transmission des justificatifs des niveaux de confiance des sondes et de la maintenance nécessaire <i>(transmis)</i> | | | | |
| | MMR vannes de pied de bac | Observations : Transmettre un état des temps de fermeture des vannes de pied de bac (plus de 30 s pour 2/3 des vannes, bloquées à 65 % de leur DN) <i>fait</i> | | | | |
| | URV | Changement des charbons de l'URV | | | | |



| Date | Thème | Principaux constats et demandes |
|----------|---|--|
| 13/06/22 | Mise en œuvre du POI en dehors des heures ouvrables | Objectifs: - tester la réaction des opérateurs jusqu'à la mise en place de manière simulée de la défense incendie en mode dégradé, - tester les chaînes d'alerte interne et externe, - tester la réactivité du gardien et de l'astreinte, - simuler la mise en place de la DCI en mode dégradé. |
| | | Ecarts: - liste des scénarios non exhaustive - absence d'ordre de déclenchement du POI de l'astreinte vers gardien, - absence d'alerte immédiate des pompiers par le gardien, - absence de port des EPI par l'opérateur d'astreinte, - difficulté de remplir l'ensemble des missions prévues par le POI compte tenu de la présence limitée à un opérateur sur place, - absence de tenue d'une main courante et de recours aux fiches mission, - absence de précision du moment à partir duquel le PPI doit être déclenché. |
| | | Points positifs : - arrivée rapide de l'astreinte - VIAPPEL - DCI automatique mais connaissance du scénario en mode dégradé par l'astreinte |



| Date | Thème | Principaux constats et demandes |
|----------|--|---------------------------------|
| 13/06/22 | EDD mise à jour, suite des inspections précédentes, gouttières | En cours |



Action nationale - contrôle des installation situées dans la bande des 100 mètres autour des installations SEVESO

Cette action vise à renforcer le contrôle des installations bordant les sites Seveso afin de vérifier l'absence d'effets dominos :

- Recensement de toutes les ICPE implantées à moins de 100 mètres des sites Seveso
- Identification d'éventuelles installations sensibles implantées à proximité des limites de sites pour lancer une investigation plus poussée des risques d'effets dominos.

<u>7 sites inspectés</u>: 1 enregistrement (transit et traitement des granulats), 3 déclarations (centrale à béton, entrepôt, station service), 3 nonclassés (station service + GPL, entrepôts): un risque d'effets domino identifié (BLEVE du camion au dépotage du GPL)



Instructions

Notice de réexamen et mise à jour de l'étude de dangers

- Modification de la modélisation du phénomène d'UVCE (explosion de vapeur en milieu non confiné) avec augmentation des effets thermiques, prise en compte de la robe du bac : barrière technique supplémentaire
- Compartimentage caniveau canalisation
- Mise à jour de l'EDD reçue en avril 2022 : pas de modifications nécessitant une révision

Porter à connaissance nouvelle cuve d'éthanol

- Modification non substantielle
- Arrêté préfectoral du 24 juin 2021




Autres sujets en cours

Etude séisme : en cours d'examen

Surveillance trimestrielle des eaux souterraines (5 piézomètres sur site, 4 extérieurs) et des eaux de rejet :

- Résultats stables depuis 2004 pour les eaux souterraines : teneurs en hydrocarbures et BTEX dissous au droit et en limite aval du site
- Résultats conformes pour les eaux de rejet du décanteur
- Pour mémoire, l'IEM de 2019 met en évidence la compatibilité de l'état des milieux avec les usages sur site et hors site



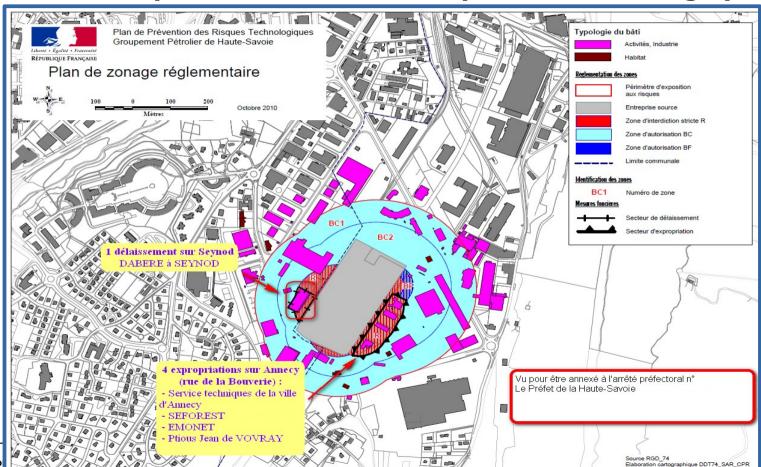



Travaux prescrits:
Bâtiments à usage d'habitation
6, 10, 11, 31





- Obligations de travaux concernent les logements situés dans les zones bleu foncé B et bleu clair r
- Biens concernés : 4 immeubles dont 5 logements privés
 - parcelle CW248 : SCI de la Césière (adresse : ZI BP 23 Avenue Jean Vacher 69480 ANSE) rachetée en propre par 3 propriétaires
 - parcelle CW166 : adresse du bien : 4 chemin de l'Huilerie
 - parcelle CW92 : adresse du bien : 2 chemin de l'Huilerie
 - parcelle CW102 : commune d'Annecy (parc des services techniques de la ville, hébergement de quelques personnes, familles)
- Travaux à réaliser avant le 31 décembre 2023 (PPRT approuvés avant 2013), intégrés à l'OPAH du Grand Annecy (2019 – 2024),
 - Opérateur Soliha
 - Accompagnement MTE/DGPR: 1500 euros par logement



Convention de financement et de gestion des participations financières pour 5 logements en cours de signature

| Financeur | Taux de perception de la CET | % du montant TTC éligible des travaux s'élevant à 100000 euros | | Somme correspondante |
|--|------------------------------------|--|-----------|----------------------|
| Communauté | 0,5404 | 13,51 % | Soit 35 % | 13 510,00 € |
| d'Agglomération du Grand Annecy | Apport volontaire | 10 % | | 10 000,00 € |
| Conseil Départemental | 0,3 | 7,58 % | | 7 582,50 € |
| Conseil Régional | 0,1563 | 3,91 % | | 3 907,50 € |
| DPHS | - | 25,00 % | Soit 25 % | 25 000,00 € |
| Pour mémoire : aide indirecte par crédit d'impôt de l'État | - | 40 % | % | 40 000,00 € |



Discussion