

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti



Adresse de l'immeuble  
**Boulevard des Graves**

**03300 CUSSET**

Date d'édition du rapport  
**15/11/2022**

Opérateur de repérage  
**Denys UNISSART**

*Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Bâtiment déjà démol.*

*Programme d'investigation seulement sur les parties restantes au sol (vue avec le maître d'ouvrage par téléphone le 07/11/2022)*

## SOMMAIRE

■ Désignation de l'immeuble	3
■ Désignation du propriétaire	3
■ Désignation de l'opérateur de repérage	3
■ Réalisation de la mission	3
■ Cadre réglementaire	3
■ Limites du domaine d'application du repérage	4
▶ Programme de travaux du donneur d'ordre	4
▶ Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage	4
■ Conclusion	4
▶ Locaux ou parties de locaux non visités	4
▶ Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés	4
■ Dates de visite et d'établissement du rapport	5
■ Conditions de réalisation du repérage	5
▶ Historique de la mission	5
▶ Programme de repérage réglementaire	5
▶ Modes opératoires	5
▶ Conditions spécifiques du repérage	5
▶ Constatations diverses	5
■ Résultats détaillés du repérage	5
▶ Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés	6
▶ Locaux visités & matériaux et produits repérés	6
▶ Matériaux ou produits contenant de l'amiante	9
▶ Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante	9
■ Annexes	11
▶ Rapports précédemment réalisés	11
▶ Plans et croquis	11
▶ Rapports d'essais de laboratoire	13
▶ Attestation d'assurance	23
▶ Certifications	23
▶ Attestation d'indépendance	23

## DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : **Boulevard des Graves**

**03300 CUSSET**

Référence cadastrale : **CM / 263-264**

Lot(s) de copropriété : **Sans objet**

Nature de l'immeuble : **Magasin GIF**

Étendue de la prestation : **Parties Privatives**

Destination des locaux : **Commerce**

Date du permis de construire : **Inconnue**

Date du permis de démolir : **Non communiquée**

## DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

Propriétaire : **SCI TER CUSSET – ZI LA BARBIERE 47300 VILLENEUVE SUR LOT**

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

## DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Opérateur de repérage : **Denys UNISSART**  
Certification n°C3464 délivrée le 07/10/2021 pour 5 ans par LCC Qualixpert (17 rue Borrel 81100 CASTRES) ☒ Avec mention

Cabinet de diagnostics : **CENTRE EXPERTISES**  
**119, Avenue de Verdun – 58300 DECIZE**  
N° SIRET : **481 344 687 00068**

Compagnie d'assurance : **AXA** N° de police : **10755853504** Validité : **01/01/2022 AU 31/12/2022**

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom de l'opérateur de repérage concerné.

## RÉALISATION DE LA MISSION

N° de dossier : **2022-10-124 #A1**

Ordre de mission du : **07/11/2022**

Accompagnateur(s) : **Pas d'accompagnateur**

Document(s) fourni(s) : **Aucun**

Moyens mis à disposition : **Aucun**

Laboratoire(s) d'analyses : **EUROFINS Analyses pour le Bâtiment Ouest et DOM-TOM – 7, rue Pierre Adolphe Bobierre CS90827 – 44308 NANTES CEDEX 3 – Accréditation n°1-5597**  
**Eurofins CEBAT – Bâtiment B1 1294 rue Achille Peres , Z.I. de Petite Synthe – 59640 Dunkerque – Accréditation n°1-1935**

Commentaires : **Le repérage est effectué sur tous les éléments accessibles. si des analyses complémentaires (matériaux apparent en cours de démolition) étaient nécessaire, une visite gratuite pourra être organisée, seuls les analyses seront facturées.**

## CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Articles R1334-14, R1334-19, R1334-22 à R1334-24, R1334-29-6 du Code de la Santé Publique : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis
- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
- Norme NF X 46-020 (Août 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis

**Nota :** Sauf indication contraire, l'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s'entendent de la version des textes en vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.

## **LIMITES DU DOMAINE D'APPLICATION DU REPÉRAGE**

Notre mission consiste en une recherche systématique permettant d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante, incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie de l'immeuble à démolir et mentionnés dans la liste C de l'Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

Lorsque l'opérateur estime que le repérage est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé, la mission ne peut être menée à son terme. La protection individuelle et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage au donneur d'ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. L'opérateur de repérage établit alors un pré-rapport à chaque étape d'avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la construction concernés par la démolition ont été repérés.

**Nota :**

- Notre mission consiste à rechercher les matériaux et produits contenant de l'amiante et non ceux qui pourraient être contaminés par de l'amiante.
- L'opérateur de repérage met tout en œuvre pour limiter l'émission de fibres d'amiante lors de ses opérations de sondage et de prélèvement. Néanmoins, il appartient au donneur d'ordre, avant d'autoriser la réoccupation des locaux par les entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d'amiante en suspension dans l'air des locaux n'excède pas le seuil réglementaire (5 fibres/litre). S'il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de l'amiante), ce contrôle servira de référence avant travaux.
- En cas de travaux de retrait ou d'encapsulation de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel de l'état des surfaces traitées (*Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du Travail*).

## **Programme de travaux du donneur d'ordre**

- Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Bâtiment déjà démol.
- Programme d'investigation seulement sur les parties restantes au sol (vue avec le maître d'ouvrage par téléphone le 07/11/2022)

Démolition totale, fondations, enrobés et dalles restantes. Les canalisations enterrées ne sont pas comprises.

## **Programme et périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage**

Le programme de travaux concerne le terrain (parcelle n°263-264), seulement sur la partie de l'ancienne construction.

Le jour de notre expertise les éléments de la construction ont déjà été démolis seul reste les éléments du sol

(dalles de sol, fondations, enrobés, carrelage...)

Notre expertise s'étend seulement sur le sol et aucunement sur les parties du sous sol

Seules les parties visitées du sol ont pu être investiguées.

## **CONCLUSION**

**Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,  
il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.**

## **Locaux ou parties de locaux non visités**

Néant

## **Composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés**

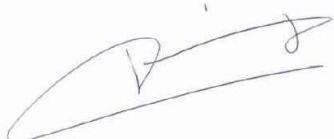
Néant

## DATES DE VISITE ET D'ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT

Visite effectuée le **07/11/2022**

Rapport rédigé à **DECIZE**, le **15/11/2022**

Opérateur de repérage : **Denys UNISSART**

Durée de validité : **Non définie par la réglementation**
*Signature de l'opérateur de repérage*

*Cachet de l'entreprise*

**CENTRE EXPERTISES**

119, Avenue de Verdun  
58300 DECIZE

Tél : 03 86 50 25 76

SIRET : 481 344 687 00068 – APE : 7120B

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l'accord écrit de son signataire.

## CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE

### Historique de la mission

DATE	Événement	Commentaire
07/11/2022	Edition de l'ordre de mission	
07/11/2022	Repérage sur site	Opérateur : Denys UNISSART
07/11/2022	Signature de l'ordre de mission	
08/11/2022	Envoi des prélèvements pour analyse en laboratoire	
15/11/2022	Edition du rapport de mission de repérage	Dossier N°2022-10-124 #A1

### Programme de repérage réglementaire

Il s'agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant être inspectés : liste C de l'Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

Cependant, si l'opérateur repère tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante, il doit le prendre en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste C de l'Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique.

### Modes opératoires

Nous tenons à votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Ces modes opératoires décrivent la méthodologie propre à nos interventions. Ils permettent notamment de limiter la propagation de fibres d'amiante lors des sondages et prélèvements.

### Conditions spécifiques du repérage

Le jour de notre visite aucun accompagnateur n'était présent.

nous avons donc établie l'expertise seulement avec le plan projeté et aucune autres informations.

### Constatations diverses

Le repérage est effectué sur tous les éléments accessibles. si des analyses complémentaires (matériaux apparent en cours de démolition) étaient nécessaire, une visite gratuite pourra être organisée, seuls les analyses seront facturées.

## RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :





#### ■ « Locaux visités & matériaux et produits repérés » :

- ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu'ils contiennent de l'amiante ou pas ;

- ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique et une désignation en langage courant ;
- « **Matériaux et produits contenant de l'amiante** » et « **Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante** » :
  - ▶ Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu'ils contiennent ou pas de l'amiante, indépendamment du local où ils se trouvent ;
  - ▶ Leur identification est réalisée grâce à un numéro unique (le même que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2 types de présentation des résultats) et leur libellé normatif (composant / partie du composant) ;
  - ▶ Le critère ayant permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante y est précisé :
    - Sur décision de l'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;
    - Après analyse : Prélèvement d'un échantillon de matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.



Enfin, la **légende** ci-dessous permet d'expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

## Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés








CARACTÉRISTIQUE	Identifiant	Commentaire
Élément de construction	N°	Numéro de l'élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation courante et son libellé réglementaire
	Désignation	Description courante de l'élément de construction
	Composant / Partie du composant	Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. 'Conditions de réalisation du repérage')
Sondages et prélèvements		Prélèvement (P1 : référence du prélèvement) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté
		Sondage : le recensement des sondages n'a pas vocation à être exhaustif D1 : référence de la décision opérateur ZPSO : zone présentant des similitudes d'ouvrage (se réfère à un prélèvement ou une décision de l'opérateur sur un matériau ou produit de même nature : ce prélèvement ou cette décision de l'opérateur est l'élément témoin de référence de la ZPSO) Si le pictogramme est rouge, alors le matériau est amianté
		Présence d'amiante
		Prélèvement en attente de résultat d'analyse
Paroi	A, B, ..., Z	Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les lettres suivantes sont affectées aux autres murs en fonction du sens des aiguilles d'une montre
	SO	Sol
	PL	Plafond
État de conservation (EC)	ND	Non dégradé
	EU	État d'usage
	D	Dégradé
Justification		Indication des éléments qui ont permis de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante












## Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d'éléments de construction en gras (avec pictogrammes 'a' et prélèvements/sondages en rouge) correspondent à des matériaux ou produits contenant de l'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes d'éléments de construction correspondent à des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n'entrant pas dans le cadre de cette mission.



LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
<b>Terrain RDC Parking zone 1</b>	1	Parking Zone 1 Enrobé goudron		<b>P13</b> 



LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
	2	Plot1 de fondation 1 Béton		P3 ⊗
	4	Plot2 de fondation 1 Béton		ZPSO P3 ⊙
	5	Plot3 de fondation 1 Béton		ZPSO P3 ⊙
	6	Plot4 de fondation 1 Béton		ZPSO P3 ⊙
	7	Plot5 de fondation 1 Béton		ZPSO P3 ⊙
	8	Plot6 de fondation 1 Béton		ZPSO P3 ⊙
	11	Rigole d'eau pluviale Ciment		P4 ⊗
Terrain RDC Parking zone 2	12	Parking Zone 1 Enrobé goudron		P14 ⊗
	13	Plot1 de fondation 1 Béton		P5 ⊗
	14	Plot2 de fondation 1 Béton		ZPSO P5 ⊙
	15	Plot3 de fondation 1 Béton		ZPSO P5 ⊙
	16	Plot4 de fondation 1 Béton		ZPSO P5 ⊙
	17	Plot5 de fondation 1 Béton		ZPSO P5 ⊙
	18	Plot6 de fondation 1 Béton		ZPSO P5 ⊙
	20	Plot7 de fondation 1 Béton		ZPSO P5 ⊙
	21	Plot8 de fondation 1 Béton		ZPSO P5 ⊙
Terrain RDC Parking zone 3	24	Parking Zone 1 Enrobé goudron		P15 ⊗
	25	Plot1 de fondation 3 Béton		P8 ⊗
	26	Plot2 de fondation 3 Béton		ZPSO P8 ⊙

LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Terrain RDC Fondation n°1	9	Dalle Dalle béton avec peinture		P1 ⊗
Terrain RDC Fondation n°2	10	Dalle Dalle béton		P2 ⊗
Terrain RDC Fondation n°3	28	Carrelage zone 1 Carrelage + colle		P10 ⊗
	29	Carrelage zone 2 Carrelage + colle		P11 ⊗
	30	Carrelage zone 3 Carrelage + colle		P12 ⊗
	31	Dalle de beton zone 1 Béton		P16 ⊗
	32	Dalle de beton zone 2 Béton		P17 ⊗
	33	Joint de dilatation carrelage		P18 ⊗
	34	Réagréage Ciment		P19 ⊗
Terrain RDC Fondation n°4	23	Dalle Dalle béton		P7 ⊗
Terrain RDC Fondation n°5	22	Dalle Dalle béton		P6 ⊗



LOCAL	Élément de construction			Sondages et prélèvements
	N°	Désignation	Photo	
Terrain RDC Fondation n°6	27	Dalle Dalle béton		P9 

## Matériaux ou produits contenant de l'amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.

### SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR

Néant

### APRÈS ANALYSE

Néant












## Matériaux et produits ne contenant pas d'amiante












Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus à la rubrique « Locaux visités & matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée à la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance s'établit grâce au N° d'élément de construction.







### SUR DÉCISION DE L'OPÉRATEUR

Néant

### APRÈS ANALYSE

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
1	Enrobé / Goudron	Terrain RDC Parking zone 1			P13		
2	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 1			P3		
4	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 1		X	P3		
5	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 1		X	P3		
6	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 1		X	P3		
7	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 1		X	P3		
8	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 1		X	P3		
9	Parois verticales et horizontales enterrées / Dalle béton	Terrain RDC Fondation n°1			P1		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation	Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO Réf.		
10	Parois verticales et horizontales enterrées / Dalle béton	Terrain RDC Fondation n°2		P2		
11	Parois verticales et horizontales enterrées / Circuit évacuation d'eau	Terrain RDC Parking zone 1		P4		
12	Enrobé / Goudron	Terrain RDC Parking zone 2		P14		
13	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 2		P5		
14	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 2	X	P5		
15	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 2	X	P5		
16	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 2	X	P5		
17	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 2	X	P5		
18	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 2	X	P5		
20	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 2	X	P5		
21	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 2	X	P5		
22	Parois verticales et horizontales enterrées / Dalle béton	Terrain RDC Fondation n°5		P6		
23	Parois verticales et horizontales enterrées / Dalle béton	Terrain RDC Fondation n°4		P7		
24	Enrobé / Goudron	Terrain RDC Parking zone 3		P15		
25	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 3		P8		
26	Parois verticales et horizontales enterrées / Béton des fondations	Terrain RDC Parking zone 3	X	P8		
27	Parois verticales et horizontales enterrées / Dalle béton	Terrain RDC Fondation n°6		P9		
28	Revêtements de sol / Carrelage et colle	Terrain RDC Fondation n°3		P10		

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION		Localisation		Prélèvement		EC	Photo
N°	COMPOSANT / PARTIE	Local	Paroi	ZPSO	Réf.		
29	Revêtements de sol / Carrelage et colle	Terrain RDC Fondation n°3			P11		
30	Revêtements de sol / Carrelage et colle	Terrain RDC Fondation n°3			P12		
31	Parois verticales et horizontales enterrées / Dalle béton	Terrain RDC Fondation n°3			P16		
32	Parois verticales et horizontales enterrées / Dalle béton	Terrain RDC Fondation n°3			P17		
33	Revêtements de sol / Joint dilatation carrelage	Terrain RDC Fondation n°3			P18		
34	Revêtements de sol / Chape maigre	Terrain RDC Fondation n°3			P19		

## ANNEXES

### Rapports précédemment réalisés

Néant

### Plans et croquis

- Planche 1/1 : Terrain - RDC



### PLANCHE DE REPÉRAGE USUEL

N° dossier : 2022-10-124 #A1 N° planche : 1/1

Type : Croquis Version : 1

Origine du plan : Cabinet de diagnostic

Adresse immeuble : Boulevard des Graves  
03300 CUSSET

Bâtiment – Niveau : Terrain - RDC

Document sans échelle remis à titre indicatif

### MATÉRIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Réf.	Désignation	Localisation
P1	Dalle Dalle béton avec peinture	Fondation n°1
P10	Carrelage zone 1 Carrelage + colle	Fondation n°3
P11	Carrelage zone 2 Carrelage + colle	Fondation n°3
P12	Carrelage zone 3 Carrelage + colle	Fondation n°3
P13	Parking Zone 1 Enrobé goudron	Parking zone 1
P14	Parking Zone 1 Enrobé goudron	Parking zone 2
P15	Parking Zone 1 Enrobé goudron	Parking zone 3
P16	Dalle de beton zone 1 Béton	Fondation n°3
P17	Dalle de beton zone 2 Béton	Fondation n°3
P18	Joint de dilatation carrelage	Fondation n°3
P19	Réagréage Ciment	Fondation n°3
P2	Dalle Dalle béton	Fondation n°2
P3	Plot1 de fondation 1 Béton	Parking zone 1
P4	Rigole d'eau pluviale Ciment	Parking zone 1
P5	Plot1 de fondation 1 Béton	Parking zone 2
P6	Dalle Dalle béton	Fondation n°5
P7	Dalle Dalle béton	Fondation n°4
P8	Plot1 de fondation 3 Béton	Parking zone 3
P9	Dalle Dalle béton	Fondation n°6
ZPSO P5	Plot2 de fondation 1 Béton	Parking zone 2
ZPSO P5	Plot3 de fondation 1 Béton	Parking zone 2
ZPSO P5	Plot4 de fondation 1 Béton	Parking zone 2
ZPSO P5	Plot5 de fondation 1 Béton	Parking zone 2
ZPSO P5	Plot6 de fondation 1 Béton	Parking zone 2
ZPSO P5	Plot7 de fondation 1 Béton	Parking zone 2
ZPSO P5	Plot8 de fondation 1 Béton	Parking zone 2



Local non visité



Investigation approfondie à réaliser









## Rapports d'essais de laboratoire

### FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRÉLÈVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des prélèvements effectués.

Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P1	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°1	9	Dalle Dalle béton avec peinture	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P2	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°2	10	Dalle Dalle béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P3	07/11/2022	Terrain RDC Parking zone 1	2	Plot1 de fondation 1 Béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P4	07/11/2022	Terrain RDC Parking zone 1	11	Rigole d'eau pluviale Ciment	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P5	07/11/2022	Terrain RDC Parking zone 2	13	Plot1 de fondation 1 Béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P6	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°5	22	Dalle Dalle béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P7	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°4	23	Dalle Dalle béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P8	07/11/2022	Terrain RDC Parking zone 3	25	Plot1 de fondation 3 Béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P9	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°6	27	Dalle Dalle béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P10	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°3	28	Carrelage zone 1 Carrelage + colle	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P11	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°3	29	Carrelage zone 2 Carrelage + colle	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					



Réf.	Date	Localisation	Élément de construction		Amianté	Photo
			N°	Désignation		
P12	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°3	30	Carrelage zone 3 Carrelage + colle	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P13	07/11/2022	Terrain RDC Parking zone 1	1	Parking Zone 1 Enrobé goudron	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P14	07/11/2022	Terrain RDC Parking zone 2	12	Parking Zone 1 Enrobé goudron	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P15	07/11/2022	Terrain RDC Parking zone 3	24	Parking Zone 1 Enrobé goudron	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P16	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°3	31	Dalle de beton zone 1 Béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P17	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°3	32	Dalle de beton zone 2 Béton	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P18	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°3	33	Joint de dilatation carrelage	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					
P19	07/11/2022	Terrain RDC Fondation n°3	34	Réagréage Ciment	Non	
	<u>Commentaires</u> : Néant					

Amianté = ? : En attente de résultats d'analyse



RAPPORT ANALYSE



Analyses pour le Bâtiment

CENTRE EXPERTISES  
**Monsieur Denys UNISSART**  
119 Avenue de Verdun  
58300 DECIZE

Notre référence : AR-22-NS-069881-01

**Numéro de dossier : 22W031170**

**Référence de dossier : 40985**

**2022-10-124 - SCI TER CUSSET - Boulevard des Graves – 03300 CUSSET**

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 22W031170-001 - Référence *P1 Terrain – RDC – Fondation n°1 \ Dalle Dalle béton avec peinture*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W031170-002 - Référence *P2 Terrain – RDC – Fondation n°2 \ Dalle Dalle béton*, prélevé par vos  
soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W031170-003 - Référence *P3 Terrain – RDC – Parking zone 1 \ Plot1 de fondation 1 Béton*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W031170-004 - Référence *P4 Terrain – RDC – Parking zone 1 \ Rigole d'eau pluviale Ciment*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W031170-005 - Référence *P5 Terrain – RDC – Parking zone 2 \ Plot1 de fondation 1 Béton*,  
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W031170-006 - Référence *P6 Terrain – RDC – Fondation n°5 \ Dalle Dalle béton*, prélevé par vos  
soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

- N° 22W031170-007 - Référence *P7 Terrain – RDC – Fondation n°4 \ Dalle Dalle béton*, prélevé par vos  
soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS**  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 NANTES Cedex 3

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



## Analyses pour le Bâtiment

- N° 22W031170-008 - Référence *P8 Terrain – RDC – Parking zone 3 \ Plot1 de fondation 3 Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-009 - Référence *P9 Terrain – RDC – Fondation n°6 \ Dalle Dalle béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-010 - Référence *P10 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Carrelage zone 1 Carrelage + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-011 - Référence *P11 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Carrelage zone 2 Carrelage + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-012 - Référence *P12 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Carrelage zone 3 Carrelage + colle*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-013 - Référence *P13 Terrain – RDC – Parking zone 1 \ Parking Zone 1 Enrobé goudron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-014 - Référence *P14 Terrain – RDC – Parking zone 2 \ Parking Zone 1 Enrobé goudron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-015 - Référence *P15 Terrain – RDC – Parking zone 3 \ Parking Zone 1 Enrobé goudron*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-016 - Référence *P16 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Dalle de beton zone 1 Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-017 - Référence *P17 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Dalle de beton zone 2 Béton*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-018 - Référence *P18 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Joint de dilatation carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT
- N° 22W031170-019 - Référence *P19 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Réagréage Ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS**

7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 NANTES Cedex 3

Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B



Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

**Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS**  
7 rue Pierre Adolphe Bobierre  
F-44308 NANTES Cedex 3  
Tél: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

**EUROFINS ANALYSES POUR LE  
BATIMENT OUEST SAS**  
**Sous-traitance Bâtiment Nantes**  
EUROFINS ABO  
Site de la Géraudière  
Rue Pierre Adolphe Bobierre - CS90827  
44300 NANTES

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-066867-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 3:10 Page1/5  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM038139 Référence de suivi du dossier N° : 22W031170  
Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022  
Date d'analyse : 10/11/2022  
Référence dossier Client:409852022-10-124 - SCI TER CUSSET - Boulevard des Graves – 03300 CUSSET  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	22W031170-001 - P1 Terrain – RDC – Fondation n°1 \ Dalle Dalle béton avec peinture	Matériau de type peinture (orange) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	22W031170-002 - P2 Terrain – RDC – Fondation n°2 \ Dalle Dalle béton	Matériau (pulvérulent) (vert) + (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	22W031170-003 - P3 Terrain – RDC – Parking zone 1 \ Plot1 de fondation 1 Béton	Matériau (pulvérulent) (noir) + (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	22W031170-004 - P4 Terrain – RDC – Parking zone 1 \ Rigole d'eau pluviale Ciment	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur (granulaire) (beige)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	22W031170-005 - P5 Terrain – RDC – Parking zone 2 \ Plot1 de fondation 1 Béton	Matériau (gris) (beige) (foncé) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	<b>MET</b> * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**  
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
F-59640 Dunkerque, FRANCE  
Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-066867-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 3:10 Page2/5  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM038139 Référence de suivi du dossier N° : 22W031170  
Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022  
Date d'analyse : 10/11/2022  
Référence dossier Client:409852022-10-124 - SCI TER CUSSET - Boulevard des Graves – 03300 CUSSET  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
006	22W031170-006 - P6 Terrain – RDC – Fondation n°5 \ Dalle Dalle béton	Matériau (gris) (vert) (pulvérulent) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris) (beige)	<b>MET</b> * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	22W031170-007 - P7 Terrain – RDC – Fondation n°4 \ Dalle Dalle béton	Matériau (jaune) en traces ; matériau (gris) (beige) (foncé) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige) + (gris)	<b>MET</b> * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	22W031170-008 - P8 Terrain – RDC – Parking zone 3 \ Plot1 de fondation 3 Béton	Matériau (marron) (foncé) ; matériau (beige) (foncé) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	22W031170-009 - P9 Terrain – RDC – Fondation n°6 \ Dalle Dalle béton	Matériau (gris) en traces ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (beige)	<b>MET</b> * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	22W031170-010 - P10 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Carrelage zone 1 Carrelage + colle	Matériau (marron) (foncé) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris) (foncé) ; matériau dur de type carrelage, faïence (beige) (clair) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (beige) (foncé) ; matériau dur de type ciment (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / DFJ3	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	22W031170-011 - P11 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Carrelage zone 2 Carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)





## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-066867-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 3:10 Page3/5  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM038139 Référence de suivi du dossier N° : 22W031170  
Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022  
Date d'analyse : 10/11/2022  
Référence dossier Client:409852022-10-124 - SCI TER CUSSET - Boulevard des Graves – 03300 CUSSET  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	22W031170-012 - P12 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Carrelage zone 3 Carrelage + colle	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type joint ciment (noir)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) ; matériau dur (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	22W031170-013 - P13 Terrain – RDC – Parking zone 1 \ Parking Zone 1 Enrobé goudron	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	<b>MET</b> * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	/ - *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *
014	22W031170-014 - P14 Terrain – RDC – Parking zone 2 \ Parking Zone 1 Enrobé goudron	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	<b>MET</b> * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	/ - *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *
015	22W031170-015 - P15 Terrain – RDC – Parking zone 3 \ Parking Zone 1 Enrobé goudron	Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) liant hydrocarboné	<b>MET</b> * / T9KW	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur bitumineux de type enrobé (visiblement monocouche) granulats (noir)	/ - *	- / - *	- *	Composant non concerné par la demande du client *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**  
Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
F-59640 Dunkerque, FRANCE  
Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr





## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-066867-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 3:10 Page4/5  
Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM038139 Référence de suivi du dossier N° : 22W031170  
Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022  
Date d'analyse : 10/11/2022  
Référence dossier Client:409852022-10-124 - SCI TER CUSSET - Boulevard des Graves – 03300 CUSSET  
Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
016	22W031170-016 - P16 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Dalle de beton zone 1 Béton	Matériau (pulvérulent) (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	22W031170-017 - P17 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Dalle de beton zone 2 Béton	Matériau (pulvérulent) (marron) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	22W031170-018 - P18 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Joint de dilatation carrelage	Matériau souple de type joint (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur (granulaire) (gris) (foncé) ; matériau dur (blanc)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	22W031170-019 - P19 Terrain – RDC – Fondation n°3 \ Réagréage Ciment	Matériau semi-dur (gris) (clair) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (granulaire) (gris)	<b>MET</b> * / D7RT	1 / 2 *	Calcination et attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

#### Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

#### Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES

F-59640 Dunkerque, FRANCE

Tél: +33 3 88 91 65 31 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
1- 1935  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT

### RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-066867-01 Date d'émission de rapport : 15/11/2022 3:10 Page5/5  
 Référence laboratoire sous-traitant N° : 22NM038139 Référence de suivi du dossier N° : 22W031170  
 Reçu au laboratoire le : 10/11/2022 Date de réception : 09/11/2022  
 Date d'analyse : 10/11/2022  
 Référence dossier Client:409852022-10-124 - SCI TER CUSSET - Boulevard des Graves – 03300 CUSSET  
 Prestation commandée auprès d'Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-MOLP-WO24083**) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (**MOLP**) selon le guide **HSG 248 - annexe 2**.

Traitement par une méthode interne (**modes opératoires T-PE-WO63769 et T-PM-WO22725**) en vue d'une identification de fibres au Microscope Electronique à Transmission (**MET**) selon parties utiles de la norme **NFX 43-050** et **IMA** « Principes pétrographiques et de classification minéralogique ».

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.  
 NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables\*\* inférieure à la limite de détection. \*\* Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)"; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."  
 NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.  
 NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.  
 NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).  
 NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés.  
 Le présent rapport ne concerne que la partie « liant » de la couche suite au traitement de la demande d'essai. Il ne peut être considéré comme conforme à l'arrêté du 1er octobre 2019 que lorsque, des résultats d'essais accrédités antérieurs pour l'autre composant « granulat » relatifs à l'échantillon sont produits conjointement ou lorsque des informations relatives à partie « granulaire » démontrent l'absence de fibres d'amiante (cf. note du COFRAC de 30 novembre 2021).  
 NB 7 : En application de l'annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2019, si au moins l'une des préparations met en évidence la présence d'amiante, il est conclu à la détection d'amiante sur l'échantillon. Sinon, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante



Magali Fradet  
Tech. Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole \*.

**Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Nord-Ouest CEBAT**  
 Bâtiment B1, 1294, rue Achille PERES  
 F-59640 Dunkerque, FRANCE  
 Tél: +33 3 88 91 65 31; +33 3 28 69 72 90 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: [www.eurofins.fr/amiante/analyses/](http://www.eurofins.fr/amiante/analyses/)  
 S.A.S. au capital de 7 500€ RCS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FR60 441 675 451 APE 7112B

ACCREDITATION N°  
 1- 1935  
 Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



## Attestation d'assurance

## Certifications

**RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE**

**AXA**

AXA France IARD, atteste que :

EURL CENTRE EXPERTISES  
Monsieur LOIC PEYRICHOUT  
119 Avenue de Verdun  
58300 DECIZE

Bénéficiaire du contrat n° 10758853504 souscrit par AGENDA France garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271 - 1 à R 272 - 4 et L 271 - 4 à L 272 - 6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions Particulières, à savoir :

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés :

Repérage listes A et B, constitution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bâtis, examen visuel après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l'amiante, dans tout type de bâtiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'équipement de génie civil. (Amiante AVEC mention)

Constat de risque d'exposition au plomb (CRP), parties privatives et parties communes

Repérage de plomb avant travaux

Etat de l'installation intérieure d'électricité, parties privatives et parties communes

Etat de l'installation intérieure de gaz

Diagnostic de performance énergétique (DPE) tous types de bâtiments

Diagnostic de performance énergétique (DPE) avant et après travaux

Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour les maisons individuelles ou accolées

Conseil et étude en rénovation énergétique sans mise en oeuvre des préconisations

Mesurage loi Carrez

Mesurage surface habitable - Relevé de surfaces

Plans et croquis à l'exclusion de toute activité de conception

Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évacuation et constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation

Fiche de renseignement immeuble PERVAL / Bien

Etat des lieux locatif

Constat logement décent

Prêt conventionnel - Prêt à taux zéro - Normes d'habitabilité

Détermination de la concentration en plomb dans l'eau des canalisations

Installation de détecteurs de fumée

Diagnostic Météorav

Diagnostic de performance énergétique

Constat sécurité piscine

Attestation d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel

Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA)

Etat des risques et pollutions (ERP)

Millimètres de copropriété, tantièmes de charges

Diagnostic Technique Global (DTG)

Assainissement autonome

Assainissement collectif

Relevés topographiques (en dehors de l'activité réglementée de géomètre expert)

**Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par Cabinet.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Sa validité cesse pour les risques situés à l'étranger dès lors que l'assurance de ces derniers doit être souscrite conformément à la Législation Locale auprès d'Assureurs agréés dans la nation considérée.

La présente attestation est valable pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 31<sup>er</sup> janvier 2023, sous réserve du paiement de la prime et des possibilités de suspension ou de réassurance en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Etablie à PARIS LA DEFENSE, le 23 décembre 2021, pour la Société AXA

**AXA France IARD SA**  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 311, Terrasse de l'Esplanade - 92127 Nanterre Cedex 752 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances enregistrées de TVA - n° 255 C 001 - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

**La certification QUALIXPERT des diagnostiqueurs**

**Certificat N° C3464**

**Monsieur Denys UNISSART**

**Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / ou PR16 consultable sur [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com) conformément à l'ordonnance 2005-655 titre III du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 05 septembre 2006.**

**dans le(s) domaine(s) suivant(s) :**

<b>Amiante avec mention</b>	<b>Certificat valable</b> Du 15/10/2021 au 03/11/2024	Arrêté du 08 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis
<b>Diagnostic de performance énergétique tous types de bâtiments</b>	<b>Certificat valable</b> Du 15/10/2021 au 03/11/2024	Arrêté du 10 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification
<b>Etat des installations intérieures d'électricité</b>	<b>Certificat valable</b> Du 15/10/2021 au 03/11/2024	Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
<b>Etat des installations intérieures de gaz</b>	<b>Certificat valable</b> Du 15/10/2021 au 03/11/2024	Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
<b>Constat de risque d'exposition au plomb</b>	<b>Certificat valable</b> Du 15/10/2021 au 03/11/2024	Arrêté du 21 novembre 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification
<b>Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment mention France Métropolitaine</b>	<b>Certificat valable</b> Du 15/10/2021 au 03/11/2024	Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification

**Date d'établissement le jeudi 07 octobre 2021**

**Marjorie ALBERT**  
Directrice Administrative

*P10*

**Une certification peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment.**  
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent être vérifiées sur le site internet de LCC QUALIXPERT [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com).

FOR Certification de compétence version N 010120

LCC 17, rue Borel - 81100 CASTRES  
Tél. 05 63 73 06 13 - Fax 05 63 73 32 87 - [www.qualixpert.com](http://www.qualixpert.com)  
sarl au capital de 8000 euros - APE 7120B - RCS Castres SIRET 493 037 832 00018

## Attestation d'indépendance

« Je soussigné LOIC PEYRICHOUT, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l'honneur, conformément aux articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation :

- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;
- Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens et des certifications requises leur permettant de mener à bien leur mission ;
- Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre responsabilité en raison de nos interventions ;
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la présente mission, et notamment :
  - N'accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;
  - Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »

**CENTRE EXPERTISES - AGENDA**  
119, avenue de Verdun - 58300 DECIZE  
Tél. 03 86 50 25 76  
contact@agenda-centre.fr  
SIRET 481 344 661 90558 - RPE 7120 B  
T.V.A. intracommunautaire n° FR 20 481 344 687